

Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Inhalt

0. Allgemeines	2
1. Überblick – Anforderungen LQP 1, 2 und 3	3
2. Freigabe – LQP	4
3. Wann ist eine LQP durchzuführen?	6
4. Die 14 Schritte der LQP	6
4.1. Machbarkeitsanalyse	6
4.2. Geschätzte Kapazität	7
4.3. Prozess FMEA (P-FMEA)	8
4.4. Control plan	9
4.5. Prüfmittelfähigkeit (Gauge R&R)	10
4.6. Maschinen- / Werkzeugfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit)	12
4.7. EMPB - Erstmusterprüfbericht	14
4.8. Materialzertifikat	16
4.9. Materialdeklaration - IMDS	16
4.10. Teile mit Oberfläche	17
4.11. Rückstellmuster	17
4.12. Vorläufige Prozessfähigkeit	17
4.13. Nachweis der Prozesseignung	18
4.14. SPC - Überwachung – Langzeitprozessfähigkeit - Rückstellmuster	21
5. Serienlieferung	23
6. Reklamationen	23
7. Literaturhinweise	23
8. Anhang	23
9. Änderungshistorie	23



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

0. Allgemeines

Die LQP - Beschreibung erläutert die Anforderungen der IMS Connector Systems Lieferantenqualitätsplanung (LQP).

Achtung! Die Vorschriften von IMS Connector Systems bezüglich LQP sind nicht verbindlich. Die LQP 1-3 Punkte entsprechen der PPAP 1-3. Nach Präferenz und angewandter Praxis können PPAP 1-3 anstatt LQP 1-3 verwendet werden. The Stufen der Prozeduren sind vergleichbar – z.B. man kann PPAP2 anstatt LQP2 verwenden. Bemusterungen gemäß VDA 2.4 werden akzeptiert.

Jene Lieferanten, die weder PPAP noch VDA2.4 verwenden sollten unten stehende Beschreibung für Bemusterung verwenden.

Alle in diesem Dokument erwähnten Formblätter (Anhang) stehen als Excel-File zur Verfügung und können bei IMS-CS unter <https://www.imscs.com/de/support/download-center> heruntergeladet werden.

Es kommen 3 Verfahren zum Einsatz:

LQP-1:

Standard-Verfahren für alle Teile mit Ausnahme von Teilen mit speziellen Anforderungen (dort ist das Verfahren LQP-2 oder LQP-3 durchzuführen).

LQP-2:

Verfahren für alle Teile mit speziellen Anforderungen. Spezielle Anforderungen sind u.a. Stückzahl, Komplexität, Einsatzgebiet etc. Dem LQP-2 Verfahren unterliegen diejenigen Teile, welchen bei der Anfrage / Bestellung ein Formblatt LQP-2 beiliegt. Außerdem sind kritische Maße auf der Zeichnung mit ◆ gekennzeichnet.

LQP-3:

Verfahren für alle Teile mit speziellen Anforderungen für Automotive Anwendungen. Dem LQP-3 Verfahren unterliegen diejenigen Teile, welche auf der Zeichnung folgenden Text haben: Teil unterliegt spezieller Freigabeprozedur (LQP-3). Außerdem sind kritische Maße auf der Zeichnung mit ◆ gekennzeichnet bzw. fertigungsbegleitend zu überwachende Maße mit SPC.

Es dürfen keinerlei Änderungen bezüglich:

- des Herstellung - Prozesses
- des Materials
- der Geometrie
- der Oberfläche

ohne vorherige Freigabe von IMS-CS durchgeführt werden.

Die Serienteile müssen in allen Eigenschaften (u.a. optisch, mechanisch, etc.) den Rückstellmustern entsprechen. Die Serienteile müssen dementsprechend durch den Lieferant geprüft werden.

Die Einhaltung dieser Eigenschaften sichert der Lieferant durch die Annahme des Auftrages IMS-CS zu.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

1. Überblick – Anforderungen LQP 1, 2 und 3

Schritt	Anforderung	LQP-1	LQP-2	LQP-3
1	Machbarkeitsanalyse Form-CS-172a Machbarkeitserklärung Vorlage: mit Angebot; Kopie mit EMPB	*	*	X
2	Geschätzte Kapazität Vorlage: mit Angebot	X	X	X
3	Prozess-FMEA Vorlage: mit EMPB		*	*
4	Control-Plan Einreichung: zusammen mit dem Erstmusterprüfbericht. Muss mindestens die gekennzeichneten Langlochmaße enthalten.	*	X	X
5	Prüfmittelfähigkeit (Gauge R & R) c_g, c_{gk} Werte für kritische Maße im Control-Plan (SPC, ◆) Vorlage: mit EMPB		X	X
6	Maschinen- / Werkzeugfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit) c_m, c_{mk} Werte für SPC- und mit ◆ gekennzeichnete Maße min. 50 Teile (bei formgebundenen Teilen für Soft- und Hardtool) Vorlage: mit EMPB		X	X
7	EMPB mit 5 Teilen bzw. 1 Teil pro Nest (bei formgebundenen Teilen für Soft- und Hardtool) Vorlage: mit den ersten Teilen und bei Zeichnungsänderung	X	X	X
8	Materialzertifikat nach ISO 10474 bzw. DIN EN 10204: 3.1B Vorlage: mit EMPB	X	X	X
9	Materialdeklaration im IMDS Vorlage: mit EMPB	*	*	X
10	Schichtdickenmessprotokoll bei Teilen mit Oberfläche Vorlage: mit EMPB	X	X	X
11	Rückstellmuster Vorlage: mit EMPB und 5 Teile beim Lieferanten			X
12	Vorläufige Prozessfähigkeit p_p, p_{pk} Werte für mit ◇ gekennzeichnete Maße min. 10 Stichproben (mit $n = 5$ Teilen) / minimaler Abstand 0,5h (bei formgebundenen Teilen für Soft- und Hardtool) Vorlage: mit EMPB		X	X
13	Nachweis der Prozesseignung c_p, c_{pk} Werte für mit ◆ gekennzeichnete Maße 50 Stichproben (mit $n = 5$ Teilen) / min. 50h Vorlage: nach Absprache		X	X
14	SPC-Überwachung / Langzeitfähigkeitsanalyse Vorlage: auf Anforderung von IMS-CS, innerhalb eines Werktages		X	X
15	Bei Werkzeuggebundenen Teilen (z.B. ZnDG, Kunststoffspritzen, Tiefziehteile, Stanz-Biegeteile) Aufzeichnung von Maschineneinstellparameter des Fertigungsprozesses Vorlage: nach Absprache			X

* je nach Anforderung und Absprache

X muss durchgeführt werden

Alternativ zu den LQP-Verfahren kann auch Level 3 des PPAP-Verfahrens (Production Part Approval Process) der QS-9000 durchgeführt werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Alle Dokumente müssen auf englisch oder deutsch vorgelegt werden!

2. Freigabe – LQP

Der Lieferant erhält eine **vorläufige Freigabe** wenn der Erstmusterprüfbericht zeigt, dass alle Maße in der Spezifikation liegen und die Anforderungen der Punkte 1-12 der LQP erfüllt sind. Die Freigabe wird auf dem Erstmusterprüfberichtsformular durch IMS-CS erteilt.

Der Lieferant erhält eine **Serienfreigabe**, wenn die Anforderungen aller Punkte der LQP erfüllt sind. Die Freigabe wird von IMS-CS auf dem Formblatt LQP-2 bzw. 3 erteilt.

IMS ist verpflichtet, sich von der Richtigkeit der im EMPB des Lieferanten gemachten Angaben zu überzeugen. Die Minimalanforderungen hierzu sind:

- **Gegenmessen aller Funktions- und SPC-Maße**
- **Gegenmessen aller kundenspezifischen und internen besonderen Merkmale**
- **Attributive Beurteilung von Schmutz, Beschädigungen, Grat, optische Mängel**

Die Freigabe durch IMS entbindet den Lieferanten nicht von der Verantwortung für die Qualität seiner Produkte, d.h. die Einhaltung sämtlicher Spezifikationen (z.B. Zeichnungen, Werkstoffangaben, Verbotene Substanzen etc.).

In der Serie sind SPC Maße kontinuierlich zu überwachen und auf Anforderung an IMS-CS zu senden. Die Nachweise müssen 5 Jahre für IMS abrufbar sein. Werden SPC Maße in der Fertigung des Lieferanten nicht kontinuierlich überwacht, gilt die Serienfreigabe als widerrufen.

Bei Bedarf führt IMS-CS Prozess - Audits nach der Serienfreigabe durch. Die Serienfreigabe gilt nur weiterhin, falls Auflagen, welche aus dem Audit resultieren, eingehalten werden.

Wird **keine Freigabe** erteilt sind die beanstandeten Maße neu zu bemustern bzw. die fehlenden Dokumente nachzuliefern. Bei einer Nachbemusterung bedingt durch maßliche Abweichung muss ein neuer EMPB erstellt werden, in dem die beanstandeten Dimensionen neu vorgestellt werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

IMS-Zeichnungs-Nr.	Ausstellungsdatum	Rev.	IMS-Einkauf – KLE	Tel	Fax
Lieferant - Name			IMS-Qualität – TQT	Phone	Fax
Lieferant Verkauf			Tel	Fax	
Lieferant Qualität			Tel	Fax	

Nr.	Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/> muss durchgeführt werden	Bemerkung	Check
1	Überprüfung der Machbarkeit	mit Angebot	IMS Form-CS-172a verwenden	
2	Geschätzte Kapazität	mit Angebot		
3	Prozess - FMEA	<input type="checkbox"/>		
4	Control Plan	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Prüfmittelfähigkeit (Gauge R&R)	<input type="checkbox"/>		
6	Maschinen- / Werkzeugfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit): C _m , C _{mk} Werte: Maße mit υ ; 50 Teile	<input type="checkbox"/>		
7	EMPB: alle Maße und Spezifikationen incl. Materialzertifikaten + Rückstellmuster beim Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Materialzertifikat ISO 10474 oder DIN EN 10204:3.1B	<input type="checkbox"/>		
9	Materialdeklaration - IMDS	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Schichtdickenmessprotokoll	<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Rückstellmuster	<input checked="" type="checkbox"/>		
12	Vorläufige Prozessfähigkeit: p _p , p _{pk} Werte: Maße mit υ min. 10 Stichproben (n=5) / minimaler Abstand 0,5 h (nach Absprache mit IMS auch andere Abstände)	<input type="checkbox"/>		
13	Nachweis der Prozesseignung: • C _p , C _{pk} Werte: Maße mit υ 50 Stichproben (n=5) / min. 50 h • Kapazität und Fehlerraten	<input type="checkbox"/>		
14	SPC Überwachung: Maße mit SPC Rückstellmuster Vergleich zu Serie	<input type="checkbox"/>		

Alle Maßnahmen werden entsprechend den IMS - Spezifikationen und Anforderungen ausgeführt.	
Unterschrift Verantwortlicher Qualitätswesens Lieferant	Datum

Serienfreigabe Produkt	
Unterschrift IMS-TQT	Datum

Anmerkungen:

Doppelt umrandet

= Wird vom Lieferant ausgeführt

Die Dokumente der Punkte 1-2 müssen vom Lieferant zusammen mit dem Angebot an IMS-Connector-Systems (Einkauf) gesandt werden. Die Punkte 3-14 sind für den Lieferant nur relevant, falls es zu einem Auftrag kommt! Dieses ausgefüllte Formblatt muß zusammen mit der Auftragsbestätigung an den IMS-CS Einkauf gesandt werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

3. Wann ist eine LQP durchzuführen?

In folgenden Situationen ist eine LQP oder sind einzelne Schritte der LQP durchzuführen:

- Neuer Revisionsindex der IMS-CS Zeichnung: 7-11 (nach Bedarf: 4, 5, 12, 13) für die geänderten Maße bzw. Parameter. Eine Bemusterung muss bei einer Erhöhung des Revisionsindex auf jeden Fall erfolgen. Hat die Änderung der Zeichnung für den Lieferanten keine Änderung am Teil zur Folge, muss eine sogenannte „Deckblattbemusterung“ erfolgen. Bei einer „Deckblattbemusterung“ wird nur das Deckblatt der Erstmusterprüfberichts-Formblätter ausgefüllt unter Angabe von:
 - Neuem Revisionsindex
 - Bemerkung des Grundes der Deckblattbemusterung (z. B. keine maßliche Änderung, trifft für Lieferant nicht zu, Verpackungsvorschrift wird beachtet und eingehalten).
- Neues Teil: Komplette LQP durchführen
- Geplante Prozessänderung: Komplette LQP durchführen
- Geplante Materialänderung: Komplette LQP durchführen
- Beim Erstellen eines zusätzlichen Werkzeuges bei formgebundenen Teilen sind die Schritte 6-14 durchzuführen
- Beim Ersetzen eines Werkzeuges durch ein neues oder Revision des Werkzeuges sind die Schritte 6-14 durchzuführen
- Beim Wechsel des Maschinentyps sind die Schritte 6, 7, 12 - 14 durchzuführen.

Ohne eine Freigabe von IMS-CS darf keine Serienlieferung erfolgen!

4. Die 14 Schritte der LQP

4.1. Machbarkeitsanalyse

Definition

Machbarkeitsanalyse: Überprüfung der Konstruktion, ob sie dazu geeignet ist das Produkt kostengünstig in großen Mengen zu fertigen.

Zweck

- Die Serientauglichkeit der Konstruktion kritisch zu hinterfragen.
- Eine systematische Kommunikation zwischen Lieferant und IMS-CS sicherzustellen.
- Sicherstellen, dass im Dialog zwischen Lieferant und IMS-CS die Anforderungen und Möglichkeiten des Lieferanten berücksichtigt werden.
- IMS-CS zu helfen fertigungsgerechte und kostengünstige Konstruktionen zu finden.
- Sicherstellen, dass die Produkte des Lieferanten in der Serie die von IMS-CS geforderten Eigenschaften besitzen.

Anforderungen

Die Machbarkeitsanalyse ist in Formblatt [Form-CS-172 Feasibility Statement](#) zu dokumentieren und an IMS-CS zu senden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Die Machbarkeitsanalyse muss folgende Angaben enthalten:

- IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
- Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
- Lieferant
- Diskussion der Machbarkeit gemäß [Form-CS-172](#)

Der Lieferant teilt IMS-CS mit, welche Konstruktions-Merkmale die Produktion der Teile schwierig, teuer oder unmöglich machen. Der Lieferant soll vor allem die Maße mit den Toleranzforderungen überprüfen.

Einige Beispiele für übliche Probleme welche in einer Machbarkeitsanalyse diskutiert werden sind:

- Anforderungen an galvanische Schichten (z.B.: Lötbarkeit etc.)
- Galvanische Schichtstärken (z.B.: vor allem in Sacklöchern etc.)
- Materialanforderungen
- Anforderungen an Maße von Teilen nach dem Härten
- Anforderungen an die Messungen
- SPC - Maße und Prozessfähigkeitsanforderungen

Vorlage Machbarkeitsanalyse:

- Die Machbarkeitsanalyse muss mit dem Angebot an IMS-CS Einkauf geschickt werden.
- Die Machbarkeitsanalyse muss auf englisch vorgelegt werden.
- Bei der Machbarkeitserklärung ([Form-CS-172](#)) muss unter 6. Punkt (A) angekreuzt sein. Wenn die Punkte (B), (C) oder (D) angekreuzt sind ist Rücksprache mit IMS-CS zu halten. Nach Zeichnungsanpassung oder anderen relevanten Änderungen muss die Machbarkeitsanalyse erneut durchgeführt werden, bis das Ergebnis der Analyse Punkt 6. (A) entspricht bzw. beschlossen wird, dass das Produkt nicht herstellbar ist.

4.2. Geschätzte Kapazität

Definition

Geschätzte Kapazität: Abschätzung der gesicherten maximalen Kapazität (Anzahl der Teile) des Lieferanten

Zweck

- Sicherstellen der Serienplanung bei IMS-CS

Anforderungen

Die geschätzte Kapazität kann in jeder geeigneten Form oder auf dem Formblatt [Form-CS-166 Capacity](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Es müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

- IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
- Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
- Lieferant
- gesicherte maximale Kapazität pro Woche
- Anzahl der Schichten pro Woche
- Zeitpunkt ab der die Kapazität frühestens zur Verfügung steht

Anmerkungen

- Stillstandszeiten inklusive Wartungszeit müssen berücksichtigt werden
- Bei veränderlichen Kapazitäten ist dies in einem Plan darzustellen

Vorlage Geschätzte Kapazität

- Die geschätzte Kapazität muss mit dem Angebot an IMS-CS Einkauf geschickt werden.
- Die geschätzte Kapazität muss auf englisch vorgelegt werden.

4.3. Prozess FMEA (P-FMEA)

Definition

Prozess-FMEA: Risiko-Abschätzung und Analyse für den gesamten Produktionsprozess inklusive eines Maßnahmenplanes zur Abstimmung der Haupt-Risiken.

Zweck

- Risiken eines jeden Prozessschrittes zu erkennen und abzustellen
- Vorbeugende Prozessmodifikation um Serienfehler zu vermeiden

Anforderungen

Die P-FMEA kann mit jedem geeigneten FMEA - Formblatt oder auf dem Formblatt [Form-CS-166 P-FMEA](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

Es müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden:

- IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
- Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
- Lieferant
- Datum und Revisionsstand der P-FMEA

zu jedem Prozessschritt:

- Potenzieller Fehler
- Potenzielle Folgen des Fehlers
- Potenzielle Fehlerursachen
- RPZ (Risikoprioritätszahl)



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- Bei $RPZ \geq 125$:Empfohlene Abstellmaßnahmen mit Verantwortlichkeit und Terminen
 - Getroffene Maßnahmen
 - Verbesserter Zustand

Anmerkungen

- Es ist oft sinnvoll die P-FMEA zusammen mit Unterlieferanten oder zusammen mit IMS-CS zu erstellen
- In einer P-FMEA müssen auch Transporte bzw. das Lagern zwischen Prozessschritten aus mögliche Fehler überprüft werden

Vorlage Prozess - FMEA

- Die P-FMEA muss nach Abschluss der Prozessplanung (Ablauf der Teilprozesse) und vor der tatsächlichen Einführung des Prozesses an den zuständigen TQT Mitarbeiter bei IMS-CS gesandt werden.
- Die Prozess-FMEA muss auf englisch vorgelegt werden.

4.4. Control plan

Definition

Control Plan: Abfolge aller Prozessschritte inklusive Prüfschritten vom Wareneingang bis zum Versand.

Zweck

- Übersicht der Kontroll- und Regelungsmechanismen des Prozesses
- Sicherstellen des Prozessablaufes

Anforderungen

Der Control Plan kann in jeder geeigneten Form oder auf dem Formblatt [Form-CS-166 Control Plan](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

Ein Control Plan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
- Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
- Lieferant
- Datum und Revisionsstand des Control Plans
- Maße und Parameter, welche für den Nachweis der Prozesseignung benutzt werden, mindestens die gekennzeichneten Langlochmaße (siehe folgende Abbildung):



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

zu jedem Prozessschritt:

- Prozessschritt Beschreibung
- Gemessener Parameter / Merkmal
- Spezifikation / Anforderung
- Messmittel
- Messvorschrift (falls zutreffend)
- Prüfmart (Stichprobe, 100%, SPC - Prüfung: Art der Regelkarte)
- Prüffrequenz (Häufigkeit und Umfang der Prüfung)
- Korrekturmaßnahmen, falls die Messung außerhalb der Spezifikation liegt

Anmerkungen

- Der Control Plan muss den aktuellen Erfordernissen stets angepasst werden. Vor allem durch die Ergebnisse aus dem Prozessfähigkeitsnachweis (Kapitel 1 Schritt 6 and 13) können Änderungen im Control Plan notwendig sein.
- Dort wo möglich sollte die Qualität geregelt und nicht kontrolliert werden.

Vorlage Control Plan

- Der Control Plan muss mit dem Erstmusterprüfbericht (Kapitel 1 Schritt 7) an den zuständigen TQT Mitarbeiter bei IMS-CS gesandt werden.
- Der Control Plan muss auf englisch vorgelegt werden.

4.5. Prüfmittelfähigkeit (Gauge R&R)

Definition

Prüfmittelfähigkeit: Eine Auswertung um festzustellen, ob ein Prüfmittel oder eine Prüfvorrichtung unter realen Bedingungen geeignet ist für eine bestimmte Messaufgabe eingesetzt zu werden. Es werden die Genauigkeit und Wiederholpräzision ausgewertet.

Zweck

- Aussage über die Richtigkeit der Messergebnisse
- Sicherstellen, dass die Ergebnisse der Prozessfähigkeitsuntersuchung richtig sind und somit die korrekte Grundlage für geeignete Maßnahmen bilden

Anforderungen

Die Prüfmittelfähigkeit kann in jeder geeigneten Form oder auf den Formblättern [Form-CS-166 Test equipment capability P.I - P.III](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

Es muss für alle Prüfmittel welche für SPC- oder Prozessfähigkeits-Messungen an dem entsprechenden Teil benutzt werden eine Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung durchgeführt werden.

Die Prüfmittelfähigkeitsuntersuchung muss mindestens folgenden Anforderungen genügen:

- Die Merkmale müssen definiert sein.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- Die Auflösung des Messgerätes muss mindestens 5% der Merkmalstoleranz betragen. Der Richtwert beträgt 2% der Merkmalstoleranz.
- Für jedes Prüfmittel muss zuerst Verfahren 1 und dann Verfahren 2 durchgeführt werden. Bei vollautomatischen Prüfeinrichtungen muss zuerst Verfahren 1 und dann Verfahren 3 durchgeführt werden. Vollautomatische Prüfeinrichtungen sind nur Prüfeinrichtungen bei welchen das Teil auch vollautomatisch zugeführt wird.
- Anmerkung: Verfahren 1 kann auch vom Hersteller des Messmittels durchgeführt werden (i.a. ist dies bei Standardmessmitteln der Fall).
- Verfahren 2 ist mit dem entsprechenden Messmittel mindestens für alle mit \blacklozenge gekennzeichneten Maße durchzuführen. Nach Absprache mit IMS-CS können auch Untersuchungen an vergleichbaren Teilen mit vergleichbaren Maßen verwendet werden.
- Es ist im Interesse des Lieferanten empfehlenswert das Verfahren 2 bei allen Maßen durchzuführen.
- **Verfahren 1:** Die Bezugsgröße beträgt 20% der Merkmalstoleranz und die Referenz $4 \cdot s_g$. Die Messmittelfähigkeitsindizes c_g und c_{gk} müssen größer 1.33 sein. Zur Bestimmung von c_g und c_{gk} müssen in der Regel 25 Messwerte vorliegen. In Ausnahmefällen (nach Rücksprache mit IMS-CS) kann weniger als 25 Mal gemessen werden. In jedem Fall müssen jedoch mindestens 20 Messwerte vorliegen.
- Der Wahre Wert des Einstellmeisters muss in der Größenordnung des Maßes des zu messenden Teils liegen.
- Bei Verfahren 1 müssen mindestens folgende Angaben vorliegen (vgl. [Form-CS-166 Test equipment capability P.I](#))
 - Lieferant
 - Datum der Durchführung
 - Angaben zum Messmittel (Benennung, Hersteller, Nummer, Auflösung)
 - Angaben zum verwendeten Normal (Benennung, Nummer, Istwert)
 - Messwerte
 - Merkmalstoleranz
 - c_g und c_{gk}
- **Verfahren 2:** Das Verfahren 2 wird nach der Mittelwert- und Spannweiten-Methode (ARM-Average Range Method) durchgeführt. Dazu werden 10 Teile nummeriert. Die Teile werden in der gleichen Reihenfolge von einem Prüfer zweimal gemessen. Dieses Verfahren wird mit den gleichen Teilen insgesamt von drei verschiedenen Prüfern durchgeführt. Danach werden Wiederholbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Messsystem (R&R) berechnet. Bezugsgröße ist die Toleranz.
- Beim Verfahren 2 müssen mindestens folgende Angaben vorliegen (vgl. [Form-CS-166 Test equipment capability P.II](#)):
 - Lieferant
 - Datum der Durchführung
 - Angaben zum Messmittel (Benennung, Hersteller, Nummer, Auflösung)
 - Messwerte
 - Merkmalstoleranz (Bezugsgröße)
 - %Wiederholbarkeit (%EV), %Nachvollziehbarkeit (%AV) und %Messsystem (%R&R)



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- **Verfahren 3:** Das Verfahren 3 wird durch die Ermittlung der Gesamtstreuung %R&R über die Spannweiten durchgeführt. Es werden 25 Teile in zwei Durchläufen in jeweils der gleichen Reihenfolge mit der automatischen Messeinrichtung gemessen. Danach wird die Wiederholbarkeit (EV) berechnet. In diesem Fall gilt %EV=%R&R, da der Bedienerinfluß in diesem Fall vernachlässigt wird. Bezugsgröße ist die Toleranz.
- Beim Verfahren 3 müssen folgende Angaben vorliegen (vgl. [Form-CS-166 Test equipment capability P.III](#)):
 - Lieferant
 - Datum der Durchführung
 - Angaben zum Messmittel (Benennung, Hersteller, Nummer, Auflösung)
 - Messwerte
 - Merkmalstoleranz (Bezugsgröße)
 - %Wiederholbarkeit (= %Messsystem)

Anmerkungen

- Der Ablauf der Verfahren 1, 2 und 3 ist in weiterführender Literatur (siehe [1] in Kapitel 7) beschrieben.

Vorlage Prüfmittelfähigkeit (Gauge R&R)

- Die Prüfmittelfähigkeit muss mit dem EMPB an den zuständigen TQT-3 Mitarbeiter bei IMS-CS gesandt werden.
- Die Prüfmittelfähigkeit muss auf englisch vorgelegt werden.

4.6. Maschinen- / Werkzeugfähigkeit (Kurzzeitfähigkeit)

Definition

Kurzzeitfähigkeitsanalyse: Ein Verfahren um die Prozesslage und Prozessstreuung abzuschätzen

Zweck

- Abschätzen ob die Prozesse und Werkzeuge des Lieferanten in der Lage sind die Spezifikation und Anforderungen zu erfüllen
- Bildet die Grundlage für Prozessverbesserungen im Hardtool

Anforderungen

Die Kurzzeitfähigkeit kann in jeder geeigneten Form oder auf dem Formblatt [Form-CS-166 Short-term capability](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

Die Kurzzeitfähigkeitsanalyse muss mindestens folgenden Anforderungen genügen:

- Alle Maße oder Spezifikationen, welche auf der Zeichnung mit ◆ gekennzeichnet sind müssen in die Analyse miteinbezogen werden.
- Die Maße bzw. Spezifikationen sind bei 50 Teilen pro Nest zu messen / beurteilen. Die Teile sind dem Prozess nacheinander zu entnehmen.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- In den Kopfdaten der Analyse müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
 - Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
 - Lieferant
 - Datum
 - Produktionsort
- Variable Merkmale:** In der Analyse müssen pro Maß / Spezifikation mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - C_m Histogramm
 - C_{mk} Sollwert
 - Mittelwert Obere Toleranzgrenze
 - Standardabweichung Untere Toleranzgrenze
 - Minimalwert Messwerte
 - Maximalwert Verwendetes Messmittel
- Berechnungsgrundlagen (Normalverteilung):

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{Mittelwert})$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (S \text{ Standardabweichung})$$

$$T = \text{Toleranz} = OTG - UTG = \text{Obere Toleranzgrenze} - \text{Untere Toleranzgrenze}$$

$$c_m = \frac{T}{6 \cdot s} \quad (\text{Kurzzeitpotential})$$

$$c_{mko} = \frac{OTG - \bar{x}}{3 \cdot s}$$

$$c_{mku} = \frac{\bar{x} - UTG}{3 \cdot s}$$

$$c_{mk} = \text{Minimum}\{c_{mko}, c_{mku}\} \quad (\text{Kurzzeitfähigkeit})$$

- Zur Berechnung des Kurzzeit-Potentials (c_m) und der Fähigkeit (c_{mk}) ist im allgemeinen die Normalverteilung heranzuziehen, da noch zu wenig Werte vorliegen um auf eine andere Verteilungsform schließen zu können. Bei Positionstoleranzen oder einigen Prozessen liegen jedoch andere Verteilungsformen vor. In diesen Fällen ist die Normalverteilung ungeeignet und daher sollten die Kennwerte c_m und c_{mk} mit der geeigneten Verteilung berechnet werden. Die Kennwerte müssen mit der Percentil - Methode berechnet werden. Die Anwendung einer anderen Verteilungsform muss in jedem Fall begründet werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- **Attributive Merkmale:** In der Analyse müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein (pro attributives Merkmal):
 - Anzahl Teile in der Spezifikation
 - Anzahl Teile außerhalb der Spezifikation
 - ggf. Grund, weshalb die Teile nicht der Spezifikation entsprechen
 - Verwendetes Beurteilungsverfahren
- Bei der Kurzzeitfähigkeitsanalyse Hardtool sind die Maße bzw. Spezifikationen bei 50 Teilen pro Nest zu messen / zu beurteilen. Die Teile sind dem Prozess nacheinander zu entnehmen.

Anmerkungen

- Nach Bedarf können während des Produktanlaufs oder während der Produktion zusätzliche Maße oder Spezifikationen mit ♦ versehen werden. Für diese Maße gelten diese Anforderungen ebenfalls.
- Für jedes Soft- und Hardtool ist eine separate Kurzzeitfähigkeitsanalyse durchzuführen.
- Bei Änderungen im Hardtool sind die betroffenen Maße oder Spezifikationen einer neuen Analyse zu unterwerfen.

Vorlage Kurzzeitfähigkeitsanalyse

- Die Kurzzeitfähigkeitsanalyse muss mit den ersten Teilen an den zuständigen TQT Mitarbeiter gesandt werden
- Die Kurzzeitfähigkeitsanalyse muss auf englisch vorgelegt werden.

4.7. EMPB - Erstmusterprüfbericht

Definition

Softtool Erstmusterprüfbericht (EMPB): Messbericht über alle Maße (mit Mustern) aus dem Vorserienwerkzeug (Softtool).

Hardtool Erstmusterprüfbericht (EMPB): Messbericht über alle Maße (mit Mustern) aus dem Serienwerkzeug (Hardtool).

Erstmusterprüfbericht (EMPB): Messbericht über alle Maße (mit Mustern) hergestellt unter Serienbedingungen.

Zweck

- Dem IMS-CS Konstrukteur nachzuweisen, dass der Lieferant das Teil nach den Vorgaben von IMS-CS fertigen kann
- Der Softtool-EMPB dient als Basis für die Anforderungen bei der Herstellung Serienwerkzeug (Hardtool)
- Der Softtool-EMPB dient als Basis für eventuelle Verbesserungen am Serienwerkzeug (Hardtool)
- Der EMPB dient als Basis für die Erkennung systematischer Fehler



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Anforderungen

Der Erstmusterprüfbericht kann in jeder geeigneten Form oder auf den Formblättern [Form-CS-166 EMPB](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

Der Erstmusterprüfbericht muss mindestens folgenden Anforderungen genügen:

- **Deckblatt mit mindestens folgenden Angaben ([Form-CS-166 EMPB-Result](#)):**
 - Lieferantenadresse
 - Art des Berichtes
 - IMS - Zeichnungsnummer, Revisionsstand, Benennung des Teils
 - Ausstellungsdatum
 - Anzahl der Muster
 - Grund der Erstbemusterung
 - Produktionsort
 - Name und Telefonnummer verantwortlicher beim Lieferant
 - Unterschrift
 - Freigabemöglichkeit für IMS-CS auf dem Deckblatt

- **IMS Zeichnung:**
 - Alle Maße und sonstigen Spezifikationen (z.B. Federkräfte, Werkstoffe, Härte, optische Eigenschaften etc.) durchnummeriert. Alle Maße und Spezifikationen sind zu messen oder zu bestimmen.

- **Messbericht mit mindestens folgenden Angaben ([Form-CS-166 EMPB-Test Results](#)):**
 - Die Vorgabe-Maße oder Vorgabe-Spezifikation incl. Toleranz müssen der Nummerierung auf der Zeichnung entsprechend aufgeführt sein.
 - Zu jedem Vorgabe-Maß müssen die Messergebnisse, bzw. mindestens der minimale und maximale Wert der Messung, aufgeführt sein
 - Messergebnisse außerhalb der Toleranz sind mit dem entsprechenden Konstrukteur abzuklären. Die abweichenden Maße sind deutlich zu kennzeichnen (z.B: Stern, unterstrichen, fettgedruckt) und ein Hinweis auf die Absprache mit dem Konstrukteur muss auf dem EMPB angegeben werden. Nachdem der Konstrukteur die Zeichnung entsprechend geändert hat ist eine "Deckblattbemusterung" durchzuführen.

Abweichungen von diesem Verfahren, beeinflussen die EMPB- und somit die Lieferanten Bewertung negativ.

- **Anzahl der Teile:**
 - Bei formgebundenen muss mindestens 1 Teil pro Nest (cavity) gemessen werden. Die Teile müssen dem Nest zuordenbar sein
 - Bei nicht formgebundenen Teilen müssen in der Regel 5 Teile gemessen werden, mindestens jedoch 3 Teile (nur nach Absprache mit IMS-CS TQT). Die gemessenen Teile müssen gekennzeichnet den Prüfbericht beigelegt werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Anmerkungen

- Die Teile, welche gemessen wurden müssen als Muster mitgeschickt werden. **Teile, die auf Grund einer zu messenden Innenkontur aufgetrennt wurden, sind mitzusenden.**
- Bei Änderungen im Softtool bzw. im Hardtool oder bei Änderung des Prozesses sind die betroffenen Maße oder Spezifikationen neu zu bemustern
- Für jedes Softtool bzw. Hardtool muss eine separater Erstmusterprüfbericht erstellt werden.
- Werden mehrere Maschinen (Prozesse) parallel für die Fertigung eingesetzt, so ist für jede Maschine getrennt ein EMPB zu erstellen.
- **Für jedes ermittelte Maß müssen die verwendeten Messmittel, die Messmethode sowie das die Messung ausführende Personal eindeutig zurückverfolgbar sein.**
- Bei Zeichnungsänderungen (neuer Revisionsindex der IMS-CS Zeichnung) sind die geänderten Maße bzw. Parameter in einem EMPB zu bemustern. Es muss in jedem Fall eine "Deckblattbemusterung" erfolgen (vgl. Kapitel 3).
- Bei Vorlage des EMPB muss bei der [Form-CS-172a Machbarkeitserklärung](#) (vgl. Abschnitt 4.1) Punkt 6. (A) angekreuzt sein.

Vorlage Erstmusterprüfbericht

- Der Erstmusterprüfbericht muss mit den ersten Teilen an TQ gesandt werden. Der Erstmusterprüfbericht sollte vor den ersten Serienteilen eintreffen.
- Der Erstmusterprüfbericht muss auf englisch vorgelegt werden.

4.8. Materialzertifikat

Anforderungen

- Materialzertifikat nach ISO 10474 oder DIN EN 10204: 3.1B

Vorlage Materialzertifikat

- Das Materialzertifikat muss gemeinsam mit dem EMPB vorgelegt werden

4.9. Materialdeklaration - IMDS

Anforderungen

Der Lieferant verpflichtet sich, für die Einhaltung von den Richtlinien RoHS 2002/95/EG und RoHS 2002/96/EG sowie der Verordnung REACH (EG) Nr. 1097/2006, sowie die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Alle relevanten Materialdaten der Zukaufteile müssen in das Internationale Materialdaten System (IMDS) eingetragen werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.mdsystem.com abrufbar.

Nur nach Absprache mit IMS-CS kann eine andere Form der Materialdeklaration gewählt werden. Es müssen aber mindestens folgende Angaben gemacht werden ([Form-CS-166 EMPB-Material Declaration](#)).



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- Gewichtsangabe (in Gramm; 4 Stellen nach dem Komma) inkl. Toleranz der Zukaufteile
- Materialangabe und Materialzusammensetzung der Zukaufteile
- Angabe ob das Bauteil Stoffe mit einem Gefährlichkeitsmerkmal nach ChemG / GefStoffV enthält und ggf. CAS-Code und Kennzeichnung gemäß GefStoffV.
- Angabe ob bei sachgemäßem Umgang Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können
- Enthält das Bauteil wassergefährdende Stoffe nach Wasserrecht (u.a. WHG)

Vorlage Materialdeklaration

Die Eingabe in das IMDS muss bei der Vorlage des EMPB erfolgt sein bzw. Materialdeklarationen in anderer Form müssen mit dem EMPB vorgelegt werden.

4.10. Teile mit Oberfläche

Bei Teilen mit Oberfläche sind bei Vorlage des EMPB:

- 5 Rohteile (Ausnahme: vorgalvanisierte Bänder) und
 - 5 galvanisierte Teile beizulegen
- Außerdem sind folgende Angaben vorzulegen:
 - Name des Galvanik-Unternehmens (IMS-CS behält sich vor, das Unternehmen zu auditieren)
 - Schichtaufbau und Zusammensetzung der Oberflächen [%]
 - Schichtdickenmessprotokoll
 - Nachweis der Erfüllung aller Anforderungen der Richtlinie [RL-CS-06 Definition Oberflächen](#) - Lieferanten

Wechselt der Lieferant die Galvanik, muss er den strategischen Einkauf von IMS-CS informieren und einen neuen EMPB vorlegen. Jede Oberfläche muss neu bemustert werden.

4.11. Rückstellmuster

Bei formgebundenen LQP-3 Teilen ist außerdem zusätzlich ein Satz Teile (je ein Teil pro Nest) beizulegen und ein Satz Teile müssen als Rückstellmuster beim Lieferant verbleiben.

Bei nicht formgebundenen LQP-3 Teilen sind außerdem zusätzlich 5 Teile beizulegen und 5 Teile müssen als Rückstellmuster beim Lieferant verbleiben.

4.12. Vorläufige Prozessfähigkeit

Die vorläufige Prozessfähigkeit wird wie unter Schritt 4.13 beschrieben durchgeführt. Die Anforderungen unterscheiden sich lediglich in folgendem Punkt:

- Es sind dem Prozess Stichproben mit n=5 Teilen zu entnehmen. Der minimale Abstand der Stichprobennahme muss halbstündlich sein (nach Absprache mit IMS-CS können auch andere Abstände gewählt werden). Es müssen mindestens 10 Stichproben entnommen werden.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- Alle Maße oder Spezifikationen, welche auf der Zeichnung mit \diamond gekennzeichnet sind müssen in die Analyse miteinbezogen werden.
- p_p statt c_p
- p_{pk} statt c_{pk}

4.13. Nachweis der Prozesseignung

Definition

Nachweis der Prozesseignung: Analyse der Stabilität, der Fähigkeiten und der Kapazitäten der Lieferantenprozesse. Die Analyse muss mindestens einen Produktionszeitraum von 50 Stunden abdecken.

Zweck

- Nachweis, dass die Prozesse des Lieferanten über einen längeren Zeitraum stabil sind, fähig sind die Spezifikationen und die Kapazität einzuhalten.
- Grundlage für ggf. weitere Verbesserungen

Anforderungen

Der Nachweis der Prozesseignung kann in jeder geeigneten Form oder auf den Formblättern [Form-CS-166 Process capability I + II](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden.

- Der Nachweis der Prozesseignung muss unter Serienbedingungen durchgeführt werden
- Alle Maße oder Spezifikationen, welche auf der Zeichnung mit \blacklozenge gekennzeichnet sind müssen in die Analyse miteinbezogen werden.
- Es sind dem Prozess Stichproben mit $n=5$ Teilen über mindestens 50 Stunden zu entnehmen. Es müssen mindestens 50 Stichproben entnommen werden (bei formgebundenen Teilen: über alle Nester - zufällig).
- In den Kopfdaten der Analyse müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
 - Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
 - Lieferant
 - Datum
 - Produktionsort
- **Variable Merkmale:** In der Analyse müssen pro Maß / Spezifikation mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - C_p Histogramm
 - C_{pk} Sollwert
 - Mittelwert Obere Toleranzgrenze
 - Standardabweichung Untere Toleranzgrenze
 - Minimalwert Messwerte
 - Maximalwert Verwendetes Messmittel
 - Shewart-Regelkarte mit Eingriffsgrenzen zur Beurteilung der Stabilität



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- Berechnungsgrundlagen (Normalverteilung):
 - Mittelwert und Standardabweichung jeder fünfer Stichprobe berechnen

$$\bar{x} = \frac{1}{5} \cdot \sum_{i=1}^5 x_i \quad (\text{Mittelwert})$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{5-1} \cdot \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{Standardabweichung})$$

- Gesamtmittelwert und Gesamtstreuung berechnen (k = Anzahl der Stichproben):

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{x}_i}{k}$$

$$\hat{\sigma} = s_{ges} = \frac{\sum_{i=1}^k s_i}{k} \cdot \frac{1}{a_n}$$

$$a_5 = 0,940$$

- Stabilität überprüfen: Mittelwerte und Standardabweichungen in eine Qualitätsregelkarte einzeichnen. Bei der Mittelwertkarte obere und untere Eingriffsgrenze berechnen. Bei der Standardabweichungskarte die obere Eingriffsgrenze berechnen. (Werte für 99%-Eingriffsgrenzen, Konstanten für fünfer Stichproben)

$$OEG_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_E \cdot \bar{s}$$

$$UEG_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_E \cdot \bar{s}$$

$$OEG_s = B_{Eob} \cdot \bar{s}$$

$$A_{E5} = 1,152$$

$$B_{Eob5} = 1,927$$

Kriterien für einen stabilen Prozess:

- Es dürfen keine Toleranzgrenzen verletzt sein
- Die Summe der Eingriffsgrenzenverletzungen (Anzahl der Kennwerte außerhalb der Eingriffsgrenzen) überschreiten nicht die Grenzen des Zufallsstrebereiches der Binominalverteilung (99% zweiseitig)

Bei 25 Stichproben darf die Eingriffsgrenze maximal zweimal verletzt sein damit noch von einem stabilen Prozess ausgegangen werden kann (QRK mit 99% Eingriffsgrenzen).



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

d) Prozesspotential und Prozessfähigkeit berechnen:

$T = \text{Toleranz} = OTG - UTG = \text{Obere Toleranzgrenze} - \text{Untere Toleranzgrenze}$

$$c_p = \frac{T}{6 \cdot s_{ges}} \quad (\text{Potential})$$

$$c_{pko} = \frac{OTG - \bar{\bar{x}}}{3 \cdot s_{ges}}; \quad c_{pku} = \frac{\bar{\bar{x}} - UTG}{3 \cdot s_{ges}}$$

$$c_{pk} = \text{Minimum}\{c_{pko}, c_{pku}\} \quad (\text{Fähigkeit})$$

- Zur Berechnung des Potentials (c_p) und der Fähigkeit (c_{pk}) ist im allgemeinen die Normalverteilung heranzuziehen, da noch relativ wenig Werte über einen relativ kurzen Zeitraum vorliegen um sicher eine andere Verteilungsform schließen zu können. Bei Positionstoleranzen oder einigen Prozessen liegen jedoch andere Verteilungsformen vor. In diesen Fällen ist die Normalverteilung ungeeignet und daher sollten die Kennwerte c_p und c_{pk} mit der geeigneten Verteilung berechnet werden. Die Kennwerte müssen mit der Percentil-Methode berechnet werden. Die Anwendung einer anderen Verteilungsform muss in jedem Fall begründet werden. Die DIN 55219 ist anzuwenden!
- **Attributive Merkmale:** In der Analyse müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein (pro attributives Merkmal):
 - Anzahl Teile in der Spezifikation
 - Anzahl Teile außerhalb der Spezifikation
 - ggf. Grund, weshalb die Teile nicht der Spezifikation entsprechen
 - Verwendetes Beurteilungsverfahren
- **Kapazität:** Es müssen mindestens folgende Angaben gemacht werden:
 - IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
 - Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
 - Lieferant
 - gesicherte maximale Kapazität pro Woche
 - Anzahl der Schichten pro Woche
 - Zeitpunkt ab der die Kapazität frühestens zur Verfügung steht
 - Stillstandszeiten inklusive Wartungszeit müssen berücksichtigt werden
 - Bei veränderlichen Kapazitäten ist dies in einem Plan darzustellen

Anmerkungen

- Der Prozessfähigkeitsnachweis muss pro Maschinentyp bzw. pro Werkzeug erstellt werden. Ausnahmen sind nur in Absprache mit IMS-CS zulässig.
- Nach Bedarf können während des Produktanlaufs oder während der Produktion zusätzliche Maße oder Spezifikationen mit \blacklozenge versehen werden. Für diese Maße gelten diese Anforderungen ebenfalls.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Vorlage Nachweis der Prozesseignung

- Der Nachweis der Prozesseignung muss mit dem EMPB an den zuständigen TQT Mitarbeiter gesandt werden.
- Der Nachweis der Prozesseignung muss auf englisch vorgelegt werden.

4.14. SPC - Überwachung – Langzeitprozessfähigkeit - Rückstellmuster

Definition

SPC - Überwachung: Kontinuierliche Überwachung der Produktion mittels Qualitätsregelkarten. **Bei LQP-3 Teilen muss die Serie außerdem durch Vergleich mit den Rückstellmustern regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften des Produkts sich nicht verändert haben.**

Zweck

- Überwachung der Produktion
- Während der gesamten Produktion sicherzustellen, dass die erreichte und nachgewiesene Prozessfähigkeit mindestens gleich bleibt bzw. sich möglichst verbessert.
- Schneller Eingriff bei Abweichungen

Anforderungen

Der Nachweis der SPC - Überwachung muss nur auf Anforderung von IMS-CS an IMS gesandt werden. Der Nachweis der SPC - Überwachung kann in jeder geeigneten Form oder auf dem Formblatt [Form-CS-166 SPC monitoring](#) im Anhang an IMS-CS gesandt werden. Die Nachweise müssen mindestens 5 Jahre für IMS-CS abrufbar sein.

- Es muss eine zweispurige SHEWART-Qualitätsregelkarte geführt werden. In der Regel soll eine Mittelwert-Standardabweichungskarte verwendet werden. In Ausnahmefällen (manuelle Erfassung ohne Rechnerunterstützung) kann eine Median-Range Karte geführt werden.
- Die Stichprobengröße muss n=5 sein. In Ausnahmefällen (lange Messzeit) kann n=3 verwendet werden.
- Die Zeit zwischen den Stichproben ist abhängig von der Prozessfähigkeit und der Stabilität des Prozesses.
- Für alle Maße oder Spezifikationen, welche auf der Zeichnung mit SPC gekennzeichnet sind muss eine Qualitätsregelkarte geführt werden. D.h. für jedes gekennzeichnete Maß bzw. jede gekennzeichnete Spezifikation muss ein SPC - Nachweis erstellt werden.
- In den Kopfdaten des Nachweises müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - IMS-CS - Zeichnungs-Nummer
 - Revisionsstand der IMS-CS - Zeichnung
 - Lieferant
 - Zeitraum der SPC - Überwachung
 - Produktionsort und Maschinenummer
 - Verwendetes Messmittel



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

- **Variable Merkmale:** Es müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - Shewart-Mittelwert-Karte (mit Eingriffsgrenzen)
 - Shewart-Standardabweichungs-Karte (mit Eingriffsgrenzen)
 - c_p und c_{pk} Wert über den Zeitraum der SPC - Überwachung berechnet
 - Mittelwert und Standardabweichung über den Zeitraum der SPC - Überwachung
- Berechnungsgrundlagen für die Eingriffsgrenzen (Normalverteilung) – Gesamtmittelwert und Gesamtstreuung siehe 4.11
 - a) Eingriffsgrenzen für die Mittelwertkarte (Nichteingriffswahrscheinlichkeit 99%):
$$OEG = \hat{\mu} + A_E \cdot \hat{\sigma}; \quad UEG = \hat{\mu} - A_E \cdot \hat{\sigma}$$

$$A_{E5} = 1,152 \quad (n = 5)$$
 - b) Eingriffsgrenzen für Standardabweichungskarte (Nichteingriffswahrscheinlichkeit 99%):
$$OEG = B_{E_{ob}} \cdot \hat{\sigma}; \quad UEG = B_{E_{un}} \cdot \hat{\sigma}$$

$$B_{E_{ob}5} = 1,927; \quad B_{E_{un}5} = 0,227$$
 - c) Stabilität überprüfen: Kriterien für einen stabilen Prozess:
 - Es dürfen keine Toleranzgrenzen verletzt sein
 - Die Summe der Eingriffsgrenzenverletzungen (Anzahl der Kennwerte außerhalb der Eingriffsgrenzen) überschreiten nicht die Grenzen des Zufallsstrebereiches der Binominalverteilung (99% zweiseitig)
- Berechnungsgrundlagen für c_p und c_{pk} Wert siehe Punkt 4.13
- Zur Berechnung der Qualitätsregelkarte und der Prozessfähigkeit ist diejenige Verteilungsform zu wählen, welche den Prozess angemessen beschreibt. Oft ist aus diesem Grund eine andere Verteilung als die Normalverteilung zu wählen. Die Wahl einer von der Normalverteilung abweichenden Form ist auf jeden Fall zu begründen. Bei anderen Verteilungsformen ist für die Lage eine SHEWART-Qualitätsregelkarte mit erweiterten Grenzen (Mischverteilung) oder eine Pearson-Qualitätsregelkarte (Betragsverteilung, Rayleighverteilung, Pearsonverteilung, Johnson-Transformation, Weibull-Verteilung) zu verwenden. Die Kennwerte (c_p und c_{pk}) müssen nach der Percentil-Methode berechnet werden.
- **Attributive Merkmale:** Es müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:
 - Fehlersammelkarte mit allen Fehlerursachen und die Anzahl der Fehler pro Ursache
 - Zeitraum der Überwachung
 - Häufigkeit der Überwachung

Anmerkungen

- Nur nach Absprache mit IMS-CS sind andere Arten der SPC - Überwachung möglich.



Richtlinie	Richtlinie für Freigabeprozedur LQP 1-3	RL-CS-007a
Genehmigt durch: Á. Németh	[rl-cs-007a-richtlinie-freigabeprozedur-lqp_1-3_rev10.pdf]	Rev. 10 (05.09.2024)

Vorlage Nachweis der SPC - Überwachung

- Auf Anforderung von IMS innerhalb von zwei Stunden (auf englisch).

5. Serienlieferung

Vor der Serienlieferung müssen alle Dokumente laut Anlage der QSV ausgefüllt und unterschrieben bei IMS-CS vorliegen. Bei Teilen mit Oberfläche ist jeder Lieferung ein Schichtdickenmessprotokoll beizufügen.

6. Reklamationen

Als Stellungnahme bei Reklamationen ist ein geeigneter 8-D Report bzw. das Formblatt [Form-CS-166 8D Report](#) zu verwenden.

7. Literaturhinweise

- [1] Dietrich, Schulze: Statistische Verfahren zur Qualifikation von Messmitteln, Maschinen und Prozessen, 3. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien: 1998

8. Anhang

Der Anhang ist ein separates Dokument: [Form-CS-166 Formblätter-LQP](#) und enthält die in diesem Dokument erwähnten Formblätter.

9. Änderungshistorie

Rev. 02	vom 01.02.2006.	ersetzt durch
Rev. 03	vom 17.03.2008.	geändert: Kapitel 4; - 32 Stk Rohteil gelöscht
Rev. 04	vom 07.04.2008.	geändert: Kapitel 3.10; - 32 Stk Rohteil gelöscht
Rev. 05	vom 29.04.2008.	geändert: Kapitel 4 – Oberflächenprotokoll dazu
Rev. 06	vom 09.12.2009.	geändert: Kapitel 1 – Elementenauswahl geändert geändert: Kapitel 3.9 – REACH/ROHS aufgenommen
Rev. 07	vom 28.10.2015	geändert: Kapitel 0, PPAP-1-3, VDA 2.4 hinzu
Rev. 08	vom 08.02.2024	geändert: Anforderungen LQP, Punkt 15 hinzu
Rev. 09	vom 15.05.2024	Revision des Layouts
Rev. 10	vom 05.09.2024.	Langloch zu Abschnitt 4 und ◇ Symbol zu Abschnitt 12 hinzugefügt

